

種別	工種	事例名	シート番号
メンテナンス	空調換気	隠蔽型エアコンフィルター交換ができない	4-3

不具合事例・状況

天井内隠蔽機器のフィルターを交換する場合に他の機器、吊ボルトに当たり引き抜きができない。



原因


着工前に説明を行ったが、全ての作業員まで周知されていなかった。天井下地施工後に現地確認をおこない干渉物を回避するが見落としがあった。洗濯ネット等を設置して交換スペースを確保する方法もあるが長期間設置していると、風や振動などで外れて落ちる。

対処方法

天井下地の組直しをおこなった。

再発防止対策

総合図による取り合いにおいて、施工図にフィルター引抜きサイズを明記する。吊り込み時に仮フィルター（スタイロフォーム製）を設置、注意喚起表示をおこなう。現地位置出しによりスペースを確保する。

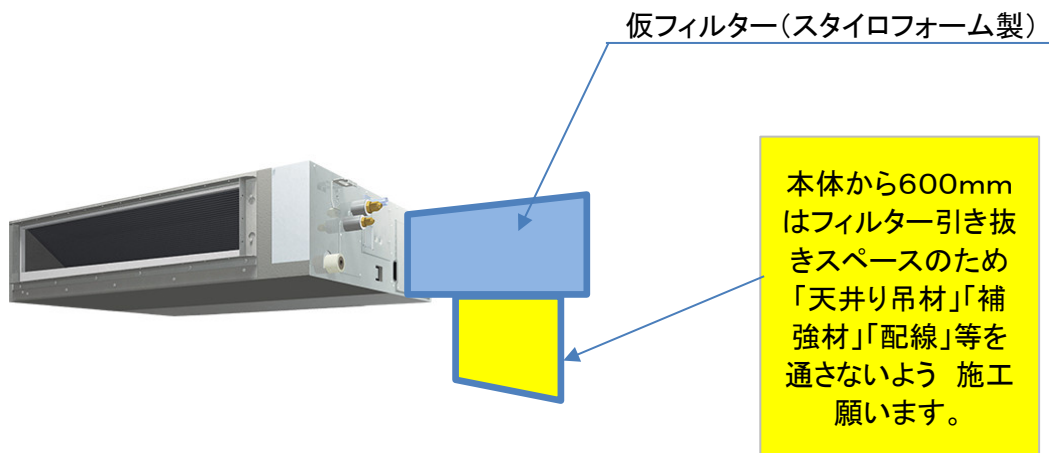

備考	参考文献：	制定	2020年3月1日
	参考メーカー：	改訂	